



Manuel – SIC LASER PC Mise à jour driver carte laser


The mark of quality

Introduction :



Une mise à jour récente de Windows 11 a renforcé la politique de sécurité du système, ce qui bloque le driver de la carte de pilotage laser SIC LASER PC.

Au lancement du logiciel, le message *Imc_OpenDriver fail* apparaît

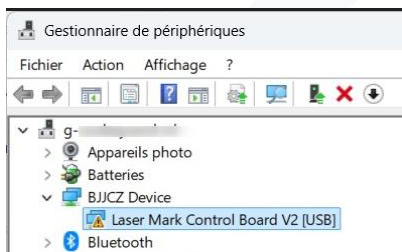


Dans le Gestionnaire de périphériques, la carte de pilotage affiche également une erreur.

Note : ce problème n'est pas lié au câble USB.


La solution consiste à mettre à jour le driver de la carte laser.

Procédure :


- Ouvrir le Gestionnaire de périphériques (raccourci : Win + X)
- Faire un clic droit sur "Laser Mark Control Board V2 (USB)"
- Sélectionner "Mettre à jour le pilote" dans la liste des options

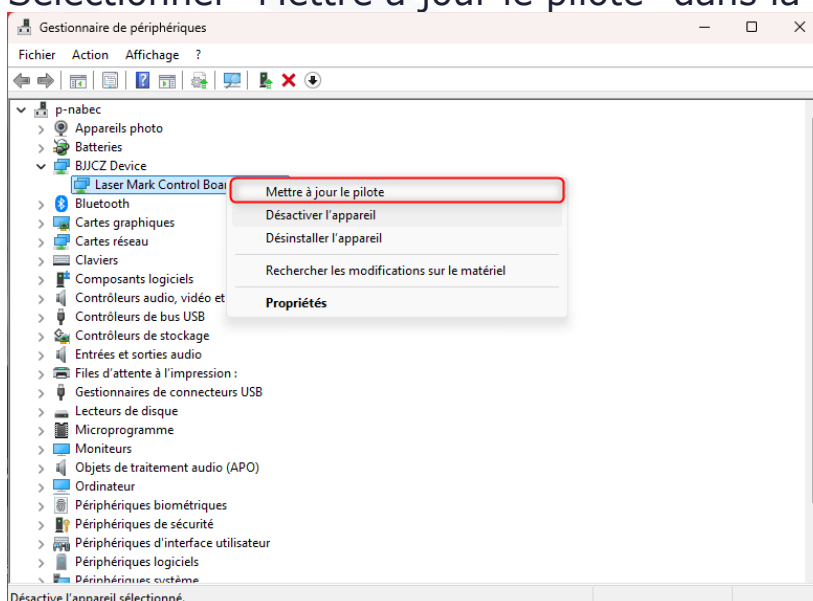

- Choisir « Parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes »
- Sélectionner l'emplacement du dossier avec les nouveaux driver

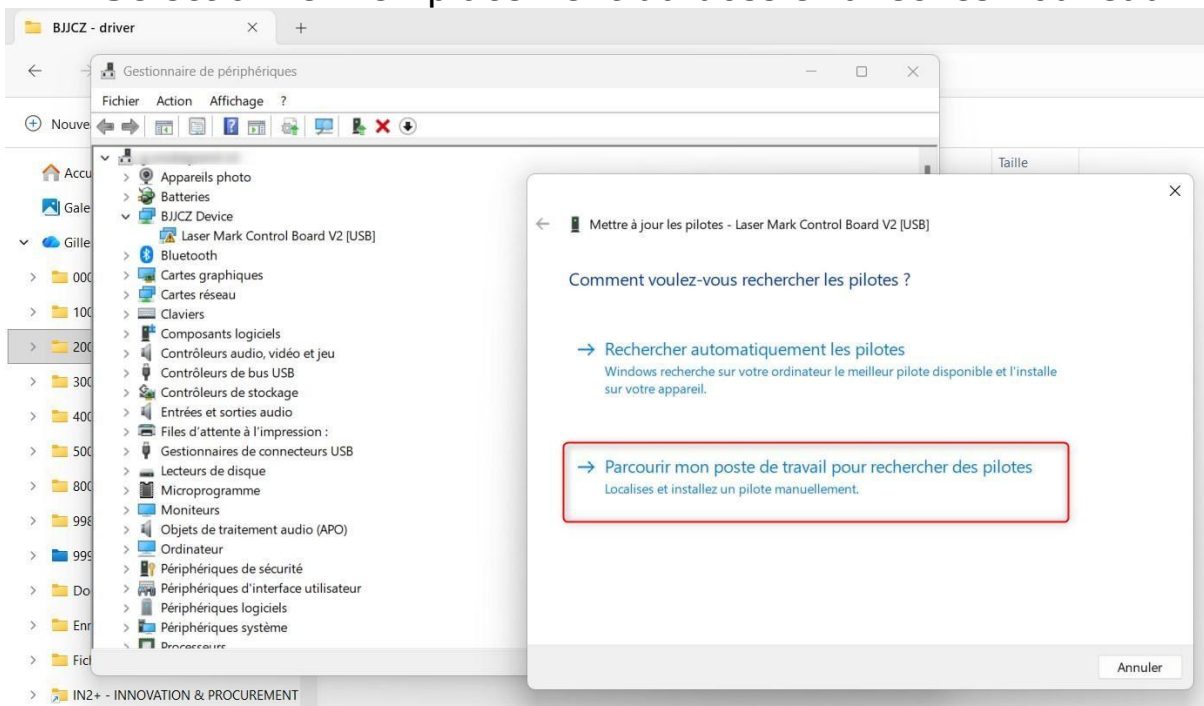

- La nouvelle version du driver doit être V4 et non V2.

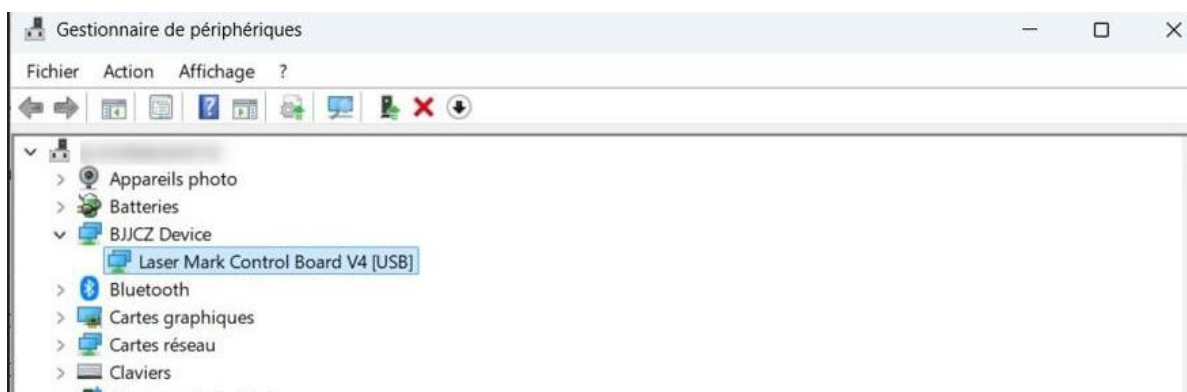

- Redémarrer l'ensemble du système (éteindre la machine laser, puis le PC, ensuite les rallumer)